


Instrucciones de seguridad para la instalación

- Conecte únicamente circuitos con el mismo voltaje y tipo de protección.
- Dimensione los cables de conexión para obtener la mayor intensidad de corriente en los circuitos y garantizar una resistencia UV y estabilidad mecánica suficientes.
- En el caso de cables de conexión flexibles, utilice empalmes terminales aislados. Sección transversal máxima admisible del conductor: $1,5 \text{ mm}^2$.
- Los cables de conexión deben ser adecuados al rango de temperatura ambiente de la aplicación.
- Los cables de conexión también deben ser adecuados para el prensaestopas suministrado (para el rango de diámetro, consulte a continuación).
- Selle la entrada del cable con los prensaestopas aprobados apropiados.
- Instale los cables de conexión de forma segura.

Toma de cable: partes y diagrama


El conector del cable está preinstalado y debe desmontarse como se describe a continuación.

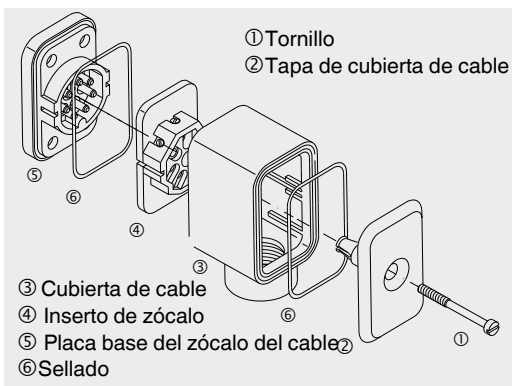

Utilice únicamente cables con un diámetro de 7 a 13 mm.

Asignación de pines

Sistema de 2 cables

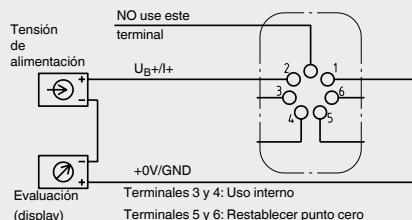

Ajuste del punto cero

En la mayoría de los casos, el punto cero sólo se debe comprobar y ajustar después de que el sistema se haya despresurizado. En los instrumentos cuya escala no comience con la presión atmosférica, el manómetro debe presurizarse con el valor de presión de inicio de la escala. En los manómetros de presión diferencial, el ajuste del punto cero se debe realizar abriendo la válvula de compensación de presión bajo carga estática.

Punto cero mecánico

Si se produce una desviación del punto cero (en estado despresurizado), el ajuste del punto cero se puede realizar mediante el indicador ajustable incorporado. Para ello, retire el anillo de bayoneta, incluída la ventana y la junta de la carcasa. Al girar el tornillo ranurado del indicador ajustable, se puede realizar un ajuste mecánico del punto cero.

